


MILIĆ doo

PARAĆIN

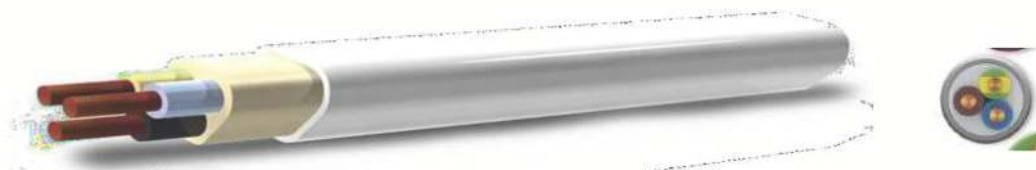

Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a 300/500V, tip PP (SRPS N.C3.220; DIN VDE 0250-204; IEC 60227-4)

Nazivni napon:	300/500V
Ispitni napon:	2000V
Konstrukcija:	
- Provodnik:	Puna, okrugla žica (RE), izrađeno od bakra, klase 1, prema EN 60228
- Izolacija:	PVC masa tip TII, prema EN 50363-3
- Ispuna:	Žile obuhvaćene nevulkanizovanom gumom ili plastičnom smešom
- Plašt	PVC masa sive boje tip TM1, prema EN 50363-4-1

Mesto i područje upotrebe:

- za industrijsku i kućnu fiksnu instalaciju u suvim i vlažnim prostorijama za polaganje iznad i ispod maltera ili u beton bez naročite mehaničke zaštite. Nije dozvoljeno polaganje u zemlju, na otvorenom prostoru ili u beton zalivanjem.

Opseg radne temperature:	-20°C do +70°C	Ekvivalenti:
Minimalna temperatura polaganja:	+5°C	NYM prema standardu DIN VDE 0250-204
Temperatura kratkog spoja max 5s:	160°C	NYM prema standardu DIN VDE 0250-204
Minimalni radijus savijanja:	4xØ kabla	A05VV-U, A05VV-R prema standardu HD21,4 S2
		YM prema standard ÖVE-K 41

Osnovne karakteristike provodnika:

Poprečni presek	Maksimalni otpor provodnika na 20 °C	Debljina izolacije	Trajno strujno opterećenje	Spoljni prečnik	Ukupna težina	Težina bakra	Pakovanje
mm ²	Ω/km	mm	A	mm	kg/km	kg/km	m/N ^o
PP 2 x 1,5	12,10	0,6	19,5	8,5	115	29	100/kotur
PP 2 x 2,5	7,41	0,7	27	9,8	157	48	100/ kotur
PP 2 x 4	4,61			11,4		77	100/kotur
PP 2 x 6	3,08			12,9		115	100/kotur
PP 2 x 10	1,83			16,7		190	100/kotur
PP-Y 3 x 1,5	12,10	0,6	19,5	8,9	135	43	100/ kotur
PP-Y 3 x 2,5	7,41	0,7	27	9,4	180	72	100/kotur
PP-Y 3 x 4	4,61	0,8	36	11,0	265	115	100/kotur
PP-Y 3 x 6	3,08	0,8	46	13,0	315	173	100/kotur
PP-Y 3 x 10	1,83	1	63	15,7	465	288	50/kotur
PP-Y 4 x 1,5	12,10	0,6	19,5	9,0	160	58	100/kotur
PP-Y 4 x 2,5	7,41	0,7	24	10,3	230	96	100/ kotur
PP-Y 4 x 4	4,61	0,8	32	13,0	330	154	100/kotur
PP-Y 4 x 6	3,08	0,8	41	13,9	460	230	100/kotur
PP-Y 4 x 10	1,83	1	57	16,4	660	384	50/kotur
PP-Y 5 x 1,5	12,10	0,6	17,5	10,5	180	72	100/kotur
PP-Y 5 x 2,5	7,41	0,7	24	11,5	270	120	100/ kotur
PP-Y 5 x 4	4,61	0,8	32	14,2	410	192	100/kotur
PP-Y 5 x 6	3,08	0,8	41	16,2	540	288	50ili100/kotur
PP-Y 5 x 10	1,83	1	57	21,2	850	480	500/10



MILIĆ doo

35250 PARAĆIN, GLAVICA bb, SRBIJA
tel/fax +381 35 564159, +381 63 600005; e-mail miroljub.milic@miliccable.rs

UPUTSTVO ZA MONTAŽU I PREMOTAVANJE kablova od PVC i HFFR mase nazivnog napona do 1kV

Prilikom polaganja ili premotavanja kablova treba voditi računa o sledećem:

➤ Kabl treba odmotavati sa gornje strane i paziti da se ne napreže sa suviše velikom silom kao i da se ne vuče po predmetima koji bi mogli oštetiti plašt. Vučna sila za kablove sa Cu provodnicima iznosi $\sigma=50$ N/mm² a za kablove sa Al provodnicima $\sigma=30$ N/mm².

➤ Najniža temperatura okoline pri kojoj se može polagati (premotavati) energetski kabl je +5 °C. Može se tolerisati pad temperature i ispod ovih vrednosti u trajanju od najviše 3 časa tokom 24 časa pre polaganja ili premotavanja kabla.

Ako postoje opravdani razlozi da se polaganje ili premotavanje kabla ipak obavi na temperaturi ispod predviđene, treba izvršiti jednu od sledećih mera:

- unošenje kabla u zagrejanu prostoriju u kojoj je temperatura +25°C gde treba da bude najmanje 48 časa.
- zagrevanje kabla pre premotavanja ili polaganja odgovarajućim grejnim telom ili propuštanjem električne struje kroz provodnike. Zagrevanje električnom strujom obavlja se tako da se sve žile kabla paralelno spoje izuzev četvrte ukoliko je manjeg preseka. Gustina struje zagrevanja zavisi od temperature okoline i iznosi približno (0.5-1) A/mm² po provodniku. Temperaturu zagrevanja treba kontrolisati termometrom na površini kabla. Temperatura može iznositi najviše +25°C za kablove sa izolacijom od PVC mase. Takođe treba voditi računa da temperature provodnika ne pređe radnu temperaturu od 70 °C. Vreme zagrevanja zavisi od jačine struje a kreće se od 1-3 časa. Zagrevanje električnom strujom moguće je samo ako su pristupačna oba kraja kabla. Nakon što je kabl zagrejan treba ga položiti ili premotati što pre da se kabl ne rashladi ispod predviđenih temperatura.
- Pri niskim temperaturama plašt kabla je osetljiv na mehaničke udarce te ih treba izbegavati.

Najmanje dozvoljeni prečnik jezgra kalema pri premotavanju kabla iznosi $R=15D$ za jednožilne kablove i $R=12D$ za višezilne kablove.

Najmanji dozvoljeni prečnik savijanja kabla pri polaganju iznosi $R=12D$, gde je D spoljni prečnik kabla.

Izuzetno je smanjiti poluprečnik savijanja za 50% pod sledećim pretpostavkama:

- Jednokratno savijanje
- Stučno polaganje
- Zagrevanje kabla na 30°C
- Savijanje kabla preko šablona.

Preporuka proizvođača je da se kablovi polažu u kablovske kanale ili cevi radi dodatne zaštite od mehaničkih oštećenja ili zamene kablova u garantnom roku usled neke reklamacije. Kablovi se mogu polagati u beton ispod maltera ili u pregradne zidove i bez kablovskih kanala i cevi ali usled reklamacije u garantnom roku proizvođač ne snosi troškove demontaže/montaže kablova i ostalih troškova koji mogu nastati tom prilikom. Unutrašnji prečnik kablovskih kanala ili cevi treba biti najmanjeg prečnika $1.5 \times D$, gde je D spoljni prečnik kabla.

Pre i posle instalacije kabla izvršiti ispitivanje kabla predviđene odgovarajućim standardom.

***UPUTSTVO ZA TRANSPORT I PRETOVAR KABLOVA
kablova od PVC i HFFR mase nazivnog napona do 1kV***

Prilikom pretovara i transporta kablova treba obratiti pažnju na sledeće :

- Prilikom pretovara/istovara ili utovara doboša voditi računa da doboš ne padne. Doboš ne bacati već ga polako spustiti na podlogu. Nije dozvoljeno “obaranje” doboša i spuštanje doboša na stranicu (slika 3 priloga).
- Pretovar doboša vršiti pomoću viljuškara ili kрана korišćenjem odgovarajućih salji (slike 5 i 6). Nije dozvoljen pretovar obavijanjem salji preko kabla.
- Doboše pakovati u transportno sredstvo vodeći računa da ne dođe do oštećenja prilikom naglog kočenja.
- Doboši se u transportnom sredstvu moraju fiksirati korišćenjem kajli ili španera kako ne bi došlo do njihovog pomeranja u toku vožnje.
- U slučaju da je iz bilo kog razloga otkaćen kraj kabla, kabl treba zakucati za stranicu doboša vodeći računa da je najmanji dozvoljen radijus savijanja kabla 18x spoljašnji prečnik kabla.



Slika 5



Slika 6



Slika 3

UPUTSTVO ZA SKLADIŠTENJE KABLOVA
kablova od PVC i HFFR mase nazivnog napona do 1kV

Prilikom skladištenja kablova treba obratiti pažnju na sledeće:

- Prilikom istovara doboša iz kamiona voditi računa da doboš ne padne. Doboš ne bacati već ga polako spustiti na podlogu. Nije dozvoljeno "obaranje" doboša i spuštanje doboša na stranicu (slika 3).



Slika 3

- Istovar doboša vršiti pomoću viljuškara ili kрана korišćenjem odgovarajućih sajli (slike 5 i 6). Nije dozvoljen istovar obavijanjem sajli preko kablova.



Slika 5



Slika 6

Doboše skladištiti sa razmakom između redova kako ne bi došlo do oštećenja prilikom manipulacije. Doboši moraju biti postavljeni uspravno i na pogodan način (drvenim klocnama) podglavljeni da ne bi došlo do pomeranja (slika 1 priloga). Samo ojačani doboši mogu se lagerovati "doboš na doboš", vertikalno, stranica uz stranicu uz korišćenje odgovarajućeg pribora. Donji red doboša mora biti celom širinom obezbeđen od pomeranja (slika 2). Kada horizontalno postavljeni doboši ne trpe opterećenja, razmak između podupirača treba da je 0,6m (1m ako su postavljeni vertikalno).



Slika 1



Slika 2

Lagerovani doboši ne smeju biti izloženi jakim izvorima toplote, sunčevom zračenju ili nekom drugom štetnom uticaju. Voditi računa da lagerovani kablovi/doboši nemaju štetni uticaj na floru i faunu.

Kotrljanje doboša treba vršiti pažljivo, na kratkom rastojanju i isključivo po ravnoj površini. Kotrljanje doboša po neravnoj površini može da dovede do oštećenja kablova ili doboša.

U slučaju da je iz bilo kog razloga otkaćen kraj kablova, kabl treba zakucati za stranicu doboša vodeći računa da je najmanji dozvoljen radijus savijanja kablova 18x spoljašnji prečnik kablova.

Ukoliko iz bilo kog razloga treba vršiti premotavanje kablova, doboš na koji se premotava kabl mora imati jezgro prečnika najmanje 18x najveći spoljašnji prečnik kablova.

Preporuka je za primenu FIFO (first in-first out) sistema skladištenja kablova, tj. Doboš koji je prvi primljen u magacin treba prvo i izdati da ne bi došlo do deformacije doboša usled dužeg lagerovanja.

Ukoliko se kabl lageruje na otvorenom prostoru voditi računa da krajevi kablova uvek budu zatvoreni kako ne bi došlo do prodora vode između žica/žila.